



Отчёт технического осмотра

ОБЪЕКТ ОСМОТРА

г. Демоград, ЖК «Пример», корп. 1, кв. 42

Заказчик: Демо-заказчик · Дата: 18.07.2026 05:45 UTC · № ТО-20260718-831F

Соколов Андрей Петрович
инженер строительного контроля

Телефон +7 (812) 000-11-22

Сайт stroyexpert-spb.ru

E-mail demo@houseaudit.ru

СРО / реестр Ассоциация «Строительный контроль», рег. № СРО-И-032-14082021

ИП Соколов А.П. · СтройЭксперт · ИНН 784212345678 · ОГРН 321784700123456

40

выявлено дефектов

20

критично

20

замечание

Технические приборы контроля

Прибор	Заводской №	Погрешность	Поверка до
Тепловизор Testo 872	40521873	$\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2\%$)	до 05.2027
Лазерный дальномер Leica DISTO D2	12345-D2	$\pm 1,5$ мм	до 03.2028
Анемометр Testo 405i	6644120	$\pm 0,1$ м/с	до 11.2027
Влагомер Condrol Hydro	H-77821	$\pm 2\%$	до 08.2027

Спальня 1

1. Продувание по периметру притвора окна

КРИТИЧНО

НОРМАТИВ

ГОСТ 30971-2021: инфильтрация (продувание) через притвор и монтажный шов не допускается.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

Продувание выявлено по левому вертикальному притвору оконного блока со стороны спальни, ощутимо рукой при закрытой створке. ·
Рекомендация: Отрегулировать прижим створки на эксцентрикных цапфах, при необходимости заменить уплотнитель по периметру притвора.

фото дефекта

2. Промерзание откоса окна

КРИТИЧНО

НОРМАТИВ

СП 50.13330.2012: температура внутренней поверхности откоса не должна быть ниже точки росы; инфильтрация через узел примыкания не допускается.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

замер: ΔT 5.1 °C · Тепловизионная съёмка зафиксировала понижение температуры на верхнем откосе окна относительно температуры воздуха в помещении. · Рекомендация: Проверить и восстановить монтажный шов (пароизоляция изнутри, утепление, гидроветрозащита снаружи), устранить мостик холода.

фото дефекта

3. Отклонение стены от вертикали при отделке

ЗАМЕЧАНИЕ

НОРМАТИВ

СП 71.13330.2017, табл. 7.4: при высококачественной отделке отклонение — не более 1 мм на 1 м и 5 мм на высоту помещения.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

замер: 7 мм на высоту · Отклонение зафиксировано на стене у оконного проёма, справа от откоса, по всей высоте помещения. · Рекомендация: Выполнить локальное выравнивание штукатурного слоя под демонтированными обоями с контролем правилом и уровнем.

фото дефекта

4. Расхождение полотен обоев, несовпадение рисунка

ЗАМЕЧАНИЕ

НОРМАТИВ

СП 71.13330.2017, п.7.6.15: полотнища наклеиваются встык без зазоров и нахлёстов, с совмещением рисунка.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

На стыке двух полотен у входной двери в комнату замечен зазор около 2 мм и смещение рисунка. · Рекомендация: Переклеить полотно с подгонкой рисунка и плотной стыковкой кромок.

фото дефекта

5. Просвет под 2-метровой рейкой (основание пола под ламинат)

КРИТИЧНО

НОРМАТИВ

СП 71.13330.2017, табл. 8.13: просвет между двухметровой рейкой и стяжкой — не более 2 мм (под ламинат/линолеум).

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

замер: перепад 6 мм · Перепад выявлен на стыке зоны у балконного блока, ощущается прогиб покрытия при ходьбе. · Рекомендация: Вскрыть покрытие в проблемной зоне, выполнить локальное выравнивание стяжки или подложки перед повторным монтажом.

фото дефекта

6. Щели между замковыми соединениями ламината

ЗАМЕЧАНИЕ

НОРМАТИВ

Инструкция производителя: щели и расхождения замковых соединений не допускаются; у стен — компенсационный зазор под плинтусом.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

замер: зазор 1.5 мм · Локальное расхождение замков у порога межкомнатной двери. · Рекомендация: Перебрать участок покрытия, довести замковое соединение до полного защёлкивания.

фото дефекта

7. Неисправна розетка у изголовья кровати

КРИТИЧНО

НОРМАТИВ

ПУЭ 7: электроустановочные изделия должны быть исправны и надёжно закреплены.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

Розетка у левой стены (зона изголовья) не под напряжением, при проверке тестером фаза не определяется. · Рекомендация: Проверить и восстановить соединение линии в распредкоробке / щите, при необходимости заменить розеточный механизм.

фото дефекта

Спальня 2

8. Царапины на стеклопакете

ЗАМЕЧАНИЕ

НОРМАТИВ

ГОСТ 111-2014 / ГОСТ 24866-2014: волосные царапины в рабочей зоне нормируются; грубые царапины и повреждения не допускаются.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

Царапина длиной около 40 мм в нижней трети стекла, видна под углом при боковом освещении. · Рекомендация: Оценить глубину дефекта у специалиста остекления; при выходе за норму — замена стеклопакета.

фото дефекта

9. Монтажный зазор оконного блока выше нормы

КРИТИЧНО

НОРМАТИВ

ГОСТ 30971-2021, прил. А: монтажный зазор номинально 15–60 мм; зазор выше 60 мм требует спецрешения по узлу — пена без армирования не допускается.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

замер: зазор 68 мм · Увеличенный зазор выявлен по нижнему монтажному шву окна со стороны улицы. · Рекомендация: Выполнить узел примыкания по спецрешению (армирование пены, доборные элементы), не оставлять шов без несущего элемента.

фото дефекта

10. Пузыри и вздутия обоев

ЗАМЕЧАНИЕ

НОРМАТИВ

СП 71.13330.2017: воздушные пузыри, вздутия и морщины обоечного покрытия не допускаются (осмотр с 2 м).

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

Вздутие полотна на участке стены за изголовьем кровати, размер около 15x10 см. · Рекомендация: Прорезать и переклеить участок с полным прогревом клеевого слоя, исключить воздушные карманы.

фото дефекта

11. Уступ между смежными элементами ламината

КРИТИЧНО

НОРМАТИВ

СП 71.13330.2017, табл. 8.15: уступы между смежными изделиями штучных покрытий не допускаются.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

замер: уступ 3 мм · Уступ ощущается стопой в проходной зоне между шкафом и окном. · Рекомендация: Демонтировать участок покрытия, проверить основание, перемонтировать с соблюдением уровня.

фото дефекта

12. Терморегулятор радиатора отсутствует

ЗАМЕЧАНИЕ

НОРМАТИВ

СП 60.13330.2020: терморегулирующая арматура (по проекту) должна быть установлена и работоспособна.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

На радиаторе под окном отсутствует термоголовка, предусмотренная проектной комплектацией. · Рекомендация: Установить терморегулирующий вентиль по проекту, проверить работоспособность регулировки.

фото дефекта

13. Температура воздуха ниже нормы

ЗАМЕЧАНИЕ

НОРМАТИВ

ГОСТ 30494-2011: допустимая температура жилых комнат в холодный период — 18–24 °С (оптимально 20–22 °С).

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

замер: 20.1 °С · Значение в пределах допустимого диапазона, но ближе к нижней границе — зафиксировано для контроля в отопительный сезон. · Рекомендация: Проконтролировать температуру повторно в разгар отопительного сезона; при снижении ниже 18 °С — претензия к застройщику.

фото дефекта

Санузел 1

14. Бухтение / отслоение настенной плитки

КРИТИЧНО

НОРМАТИВ

СП 71.13330.2017, п.7.4: пустоты при простукивании (изменение звука) более чем на 10% площади плитки не допускаются.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

замер: пустоты ~18% площади участка · При простукивании выявлены глухие участки на стене за унитазом, зона примерно 40х60 см. · Рекомендация: Демонтировать плитку на выявленном участке, восстановить сцепление с основанием и переложить с полным заполнением клеевым составом.

фото дефекта

15. Отсутствует / без захода на стены гидроизоляция санузла

КРИТИЧНО

НОРМАТИВ

СП 29.13330.2011, п.7.2: гидроизоляция пола санузла с заведением на стены не менее 200 мм; отсутствие — риск залива.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

замер: заход менее 100 мм · При осмотре ревизионного участка у стояка выявлено недостаточное заведение гидроизоляции на стену. · Рекомендация: Восстановить гидроизоляционный слой с заведением на стены не менее 200 мм по периметру мокрой зоны.

фото дефекта

16. Нарушен уклон канализации

КРИТИЧНО

НОРМАТИВ

СП 30.13330.2020: нормативный уклон: Ø50 мм — 0,03; Ø110 мм — 0,02.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

Замедленный сброс воды в трапе при проливе, предполагает недостаточный уклон отводящей трубы. · Рекомендация: Проверить трассировку и уклон канализационной разводки от прибора до стояка, скорректировать при отклонении.

фото дефекта

17. Крестообразные / неровные швы плитки

ЗАМЕЧАНИЕ

НОРМАТИВ

СП 71.13330.2017, табл. 7.6: отклонение ширины шва — не более $\pm 0,5$ мм; несовпадение профиля на стыках — не более 2 мм.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

замер: разброс шва 1.5 мм · Неравномерность межплиточных швов на стене у зоны умывальника. · Рекомендация: Перезатереть швы с выравниванием ширины, при существенных отклонениях — перекладка отдельных плиток.

фото дефекта

18. Нет герметизации примыкания ванны к стене

КРИТИЧНО

НОРМАТИВ

Примыкание борта ванны/ поддона должно быть герметизировано — иначе риск протечек в перекрытие.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

По периметру примыкания борта ванны к стене герметик местами отсутствует, есть щель до 2 мм. · Рекомендация: Выполнить сплошную герметизацию примыкания санитарным силиконовым герметиком.

фото дефекта

19. Розетка в санузле вне зоны / без УЗО

КРИТИЧНО

НОРМАТИВ

ПУЭ 7, п.7.1.48: розетки в ванных — через УЗО ≤ 30 мА и вне запрещённых зон у ванны/душа.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

Розетка у зеркала не защищена УЗО согласно проверке щита, что не соответствует требованиям для влажных помещений. · Рекомендация: Установить УЗО ≤ 30 мА на линию розетки санузла либо вынести розетку из нормируемой зоны по проекту.

фото дефекта

20. Нет тяги в вентканале

КРИТИЧНО

НОРМАТИВ

СП 60.13330.2020: вытяжка обеспечивает нормативный воздухообмен (кухня 60 м³/ч, санузел 25 м³/ч); отсутствие тяги — дефект.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

замер: тяга не определяется · Проверка листом бумаги у решётки вентканала — отклонения не зафиксировано, тяга отсутствует. · Рекомендация: Проверить проходимость вентканала на предмет засора строительным мусором, при необходимости прочистить шахту.

фото дефекта

Санузел 2

21. Сколы / зарезы плитки у труб и розеток

ЗАМЕЧАНИЕ

НОРМАТИВ

СП 71.13330.2017: отверстия в облицовке выполняются без сколов кромок и закрываются обводами; рваные зарезы не допускаются.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

Рваный зарез плитки в месте прохода трубы стояка, кромка не закрыта обводом. · Рекомендация: Заменить плитку с аккуратным вырезом отверстия или установить декоративный обвод для маскировки кромки.

фото дефекта

22. Неравномерные швы / перепады смежных плиток пола

ЗАМЕЧАНИЕ

НОРМАТИВ

СП 71.13330.2017, табл. 8.15: уступы между смежными изделиями не допускаются; ширина швов — равномерная.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

замер: перепад 1.2 мм · Небольшой перепад высот смежных плиток пола у порога. · Рекомендация: Локально перемонтировать плитку с выравниванием по уровню, использовать СВП-систему.

фото дефекта

23. Течь соединений / капли на фитингах

КРИТИЧНО

НОРМАТИВ

СП 30.13330.2020: соединения трубопроводов должны быть герметичны; течи не допускаются.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

Капли воды на резьбовом соединении гибкой подводки под раковиной при открытии крана. · Рекомендация: Подтянуть или переуплотнить резьбовое соединение, при повреждении прокладки — заменить.

фото дефекта

24. Отсутствует теплоизоляция труб ХВС

ЗАМЕЧАНИЕ

НОРМАТИВ

СП 61.13330.2012 / СП 30.13330.2020: трубопроводы ХВС изолируются от конденсата, ГВС — от теплопотерь.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

На открытом участке трубы холодного водоснабжения за унитазом отсутствует изоляция, замечен конденсат. · Рекомендация: Смонтировать теплоизоляционную скорлупу на открытых участках трубопровода ХВС.

фото дефекта

25. Повреждена рамка люка сантехкороба

ЗАМЕЧАНИЕ

НОРМАТИВ

Повреждение ревизионного люка не допускается.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

Скол пластиковой рамки ревизионного люка в нижней части короба. · Рекомендация: Заменить рамку люка на аналогичную по размеру и цвету.

фото дефекта

26. Обратная тяга (дует из канала)

КРИТИЧНО

НОРМАТИВ

СП 60.13330.2020: опрокидывание тяги не допускается — воздух должен удаляться, а не поступать из канала.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

замер: обратная тяга подтверждена · При проверке пламенем зажигалки у решётки вентканала зафиксировано движение воздуха из шахты в помещение. · Рекомендация: Обратиться к управляющей компании для проверки общедомовой системы вентиляции и устранения опрокидывания тяги.

фото дефекта

27. Разнотон / полосы / непрокрас окраски стен

ЗАМЕЧАНИЕ

НОРМАТИВ

СП 71.13330.2017: окрашенные поверхности однотонные, без полос, пятен, подтёков и просвечивания нижних слоёв.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

Заметный непрокрас и разнотон на стене у кухонного гарнитура при боковом освещении. · Рекомендация: Выполнить дополнительный слой окраски проблемного участка с соблюдением технологии высыхания между слоями.

фото дефекта

28. Наплывы / потёки краски

ЗАМЕЧАНИЕ

НОРМАТИВ

СП 71.13330.2017: наплывы, потёки и брызги на окрашенной поверхности не допускаются.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

Потёк краски длиной около 12 см у откоса окна со стороны гостиной зоны. · Рекомендация: Зашкурить потёк, восстановить окрасочный слой участка.

фото дефекта

29. Бухтение плитки пола (пустоты при простукивании)

КРИТИЧНО

НОРМАТИВ

СП 71.13330.2017: покрытие должно иметь сплошное сцепление с основанием; пустоты под плиткой — нарушение технологии.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

замер: пустоты на участке 30х30 см · Глухой звук при простукивании плитки в зоне под обеденным столом. · Рекомендация: Демонтировать и переложить плитку на выявленном участке с полным заполнением клеевым составом.

фото дефекта

30. Нет тяги в вентканале кухни

КРИТИЧНО

НОРМАТИВ

СП 60.13330.2020: вытяжка обеспечивает нормативный воздухообмен (кухня 60 м³/ч, санузел 25 м³/ч); отсутствие тяги — дефект.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

замер: тяга слабая, воздухообмен ниже нормы · Проверка бумажным листом у решётки над плитой показала слабое, нестабильное притяжение. · Рекомендация: Проверить и прочистить вентканал, при сохранении дефекта — обращение в управляющую компанию.

фото дефекта

31. Обрыв фазы в розетке кухонной зоны

КРИТИЧНО

НОРМАТИВ

ГОСТ Р 50571.16 / ПУЭ 7: все розеточные линии проверяются на правильность подключения L/ N/PE; обрыв не допускается.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

замер: фаза отсутствует · При проверке индикаторной отвёрткой и тестером на розетке у рабочей столешницы фаза не определяется. · Рекомендация: Проверить целостность линии от щита до розетки, устранить обрыв, повторно протестировать напряжение.

фото дефекта

32. Промерзание стены у балконного блока

КРИТИЧНО

НОРМАТИВ

СП 50.13330.2012, табл. 5: перепад между температурой воздуха и поверхности наружной стены — не более 4 °С; температура не ниже точки росы (контроль тепловизором, ГОСТ Р 54852).

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

замер: ΔТ 4.8 °С · Тепловизионная съёмка зоны примыкания балконного блока к стене показала повышенный перепад температур. · Рекомендация: Проверить и восстановить утепление узла примыкания балконного блока, исключить мостик холода.

фото дефекта

33. Радиатор установлен с отклонением от горизонтали

ЗАМЕЧАНИЕ

НОРМАТИВ

СП 60.13330.2020: отопительные приборы устанавливаются горизонтально, с нормативными отступами.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

замер: отклонение 4 мм · Визуально заметный перекося радиатора под окном гостиной зоны. · Рекомендация: Демонтировать и повторно установить радиатор по уровню с соблюдением нормативных отступов от стены и подоконника.

фото дефекта

Коридор

34. Требуется регулировка входной двери

ЗАМЕЧАНИЕ

НОРМАТИВ

Полотно должно закрываться без усилия, с равномерным притвором.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

Полотно входной двери задевает коробку в верхней части при закрывании. · Рекомендация: Отрегулировать петли входной двери, добиться равномерного зазора притвора по периметру.

фото дефекта

35. Неравномерный зазор по порогу входной двери

ЗАМЕЧАНИЕ

НОРМАТИВ

ГОСТ 31173-2016: зазоры притвора должны быть равномерными по периметру и соответствовать документации.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

замер: зазор 5 мм слева / 1 мм справа · Разница зазоров хорошо видна при закрытом полотне у порога. · Рекомендация: Выполнить регулировку петель и ответной планки замка для выравнивания зазора по периметру.

фото дефекта

36. Номиналы автоматов не соответствуют сечению линий

КРИТИЧНО

НОРМАТИВ

ПУЭ 7, табл. 1.3.4 / СП 256.1325800: розетки 2,5 мм² — авт. 16 А, освещение 1,5 мм² — 10 А; завышенный номинал — риск возгорания.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

замер: установлен автомат 25 А на линию 2,5 мм² · В квартирном щите на линии розеток коридора установлен автомат завышенного номинала. · Рекомендация: Заменить автоматический выключатель на номинал, соответствующий сечению проводника (16 А для 2,5 мм²).

фото дефекта

37. Скрутки в распределкоробках щита

КРИТИЧНО

НОРМАТИВ

ПУЭ 7, п.2.1.21: соединения выполняются сваркой, опрессовкой, пайкой или сжимами; скрутки не допускаются.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

При вскрытии распределительной коробки в коридоре обнаружено соединение проводов скруткой без изолирующего зажима. · Рекомендация: Демонтировать скрутку, выполнить соединение сертифицированными клеммными зажимами (WAGO) или опрессовкой.

фото дефекта

38. Автоматы не промаркированы / нет схемы щита

ЗАМЕЧАНИЕ

НОРМАТИВ

ПУЭ 7 п.2.1.31 / СП 256.1325800: на дверце щита размещается схема групп; отсутствие маркировки — препятствие эксплуатации.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

На дверце квартирного щита отсутствует схема групп и маркировка автоматов по помещениям. · Рекомендация: Составить и разместить на дверце щита схему групп с маркировкой каждого автомата.

фото дефекта

39. Отклонение стены от вертикали при отделке

ЗАМЕЧАНИЕ

НОРМАТИВ

СП 71.13330.2017, табл. 7.4: при высококачественной отделке отклонение — не более 1 мм на 1 м и 5 мм на высоту помещения.

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

замер: 6 мм на высоту · Отклонение выявлено у входа в санузел 1, на простенке между дверными проёмами. · Рекомендация: Выполнить локальное выравнивание основания под обоями с контролем уровнем.


фото дефекта

40. Щели между замковыми соединениями ламината

ЗАМЕЧАНИЕ

НОРМАТИВ

Инструкция производителя: щели и расхождения замковых соединений не допускаются; у стен — компенсационный зазор под плинтусом.

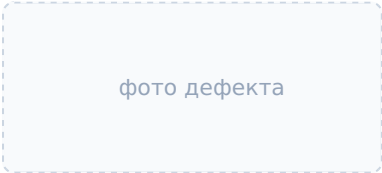

КОММЕНТАРИЙ ИНЖЕНЕРА

замер: зазор 1 мм · Небольшое расхождение замка у порога входной двери. · Рекомендация: Подбить проблемный элемент через подбойный брусок до полного защёлкивания замка.

Заключение

На основании визуально-инструментального обследования выявлены дефекты, препятствующие приёме без устранения. Рекомендуется устранить замечания и провести повторный осмотр.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ
И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ · НОПРИЗ

ВЫПИСКА

из национального реестра специалистов в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования

Идентификационный номер: **П-054-784212**

Фамилия, имя, отчество: **Соколов Андрей Петрович**

Дата включения в реестр: **12.03.2020**

Образование: **высшее, ПГС (СПбГАСУ)**

Специальность: **строительство**

Общий стаж по специальности: **14 лет**

СНИЛС: **123-456-789 00**

Дата выдачи выписки: 09.01.2026



Руководитель Аппарата НОПРИЗ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

о повышении квалификации

Настоящее удостоверение выдано

Соколов Андрей Петрович

в том, что в период с 14.10.2024 по 08.11.2024 прошёл повышение
квалификации в АНО ДПО «Институт строительной экспертизы»

по дополнительной профессиональной программе

**«Обследование технического состояния
зданий и сооружений»**

в объёме 72 академических часов

Регистрационный номер: 24-ПК-03187

г. Санкт-Петербург, 08.11.2024



Руководитель организации

ДИПЛОМ

о высшем образовании

Настоящий диплом свидетельствует о том, что

Соколов Андрей Петрович

освоил программу высшего образования по специальности

**«Промышленное и гражданское
строительство»**

Присвоена квалификация: инженер

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»

Регистрационный номер: 78-15/2011

Дата выдачи: 30.06.2011



Ректор

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ С-БМ/09-2024/348217

Средство измерений: **Тепловизор Testo 872**

Заводской номер: **40521873**

Изготовитель: **Testo SE & Co. KGaA**

Методика поверки: **МП 242-2078-2018**

Поверено и на основании результатов поверки признано пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Поверитель: **ФБУ «Тест-С.-Петербург»**

Дата поверки: **17.05.2024**

Действительно до: **16.05.2027**



Поверитель (подпись)

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Ассоциация «Строительный контроль»

ВЫПИСКА

из реестра членов саморегулируемой организации

Член СРО: **ИП Соколов Андрей Петрович**

ОГРНИП: **321784700123456**

ИНН: **784212345678**

Регистрационный номер члена: **СК-0342**

Дата приёма в члены: **21.04.2021**

Вправе осуществлять строительный контроль в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов).

Уровень ответственности: 1 (до 60 млн ₽)



Директор СРО

Осмотр провёл (инженер):
А. Соколов

Соколов Андрей Петрович — подпись /
расшифровка
Дата: _____



Настоящий документ составлен с использованием сервиса HouseAudit и отражает результаты визуального осмотра. Он не является заключением судебной строительно-технической экспертизы и не заменяет инструментальное обследование, выполняемое аккредитованными организациями. Перечень недостатков составлен на дату осмотра.